

ФИЛИАЛ ОАО "РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ"

УКАЗАНИЕ

26.10.2010 № 1247/1747

Шифр ЭЦМ 219, ЭЦБ 241, АБ 178

Изменения в схеме смены направления движения по одному из путей двухпутного подхода при капитальном ремонте другого пути МРЦ-13 т. V стр. 7

В схеме смены направления на двухпутном подходе к станции по одному из путей перегона при капитальном ремонте другого пути обнаружен недостаток, позволяющий при отказе ДСП от двухстороннего движения по отправочному пути и неправильных действиях ДСП и механика (ДСП оставил отправочный путь в направление приема, изъял ключ смены направления, а механик вернул настроечные перемычки по этому пути в исходное положение на отправление) установить маршрут отправления на путь, оставшийся развернутым на прием.

Для исключения этого явления необходимо выполнить изменения в соответствии с рис. 1 (см., например, МРЦ-13 т. V стр. 7) данного указания.

Указание утверждено Департаментом автоматики и телемеханики ОАО "РЖД" письмом № ЦШТех- 14/63 от 25.10.2010 г.

Приложение: Изменения в схеме смены направления движения по одному из путей двухпутного подхода при капитальном ремонте другого пути МРЦ-13 т. V стр. 7.

 Главный инженер института



А.Н.Хоменков

по одному из путей двухпутного подхода при капитальном ремонте
другого пути МРЦ-13 т. V стр.7

 


Рис. 1