



Установка элементов  
поз.18 (4:1)

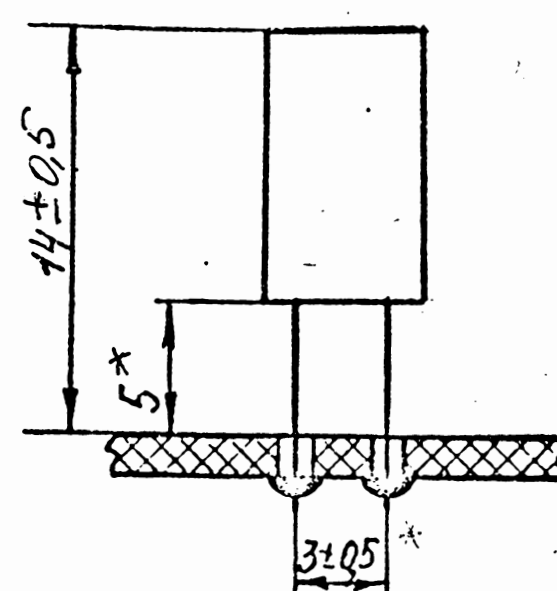

поз.19 (4:1)

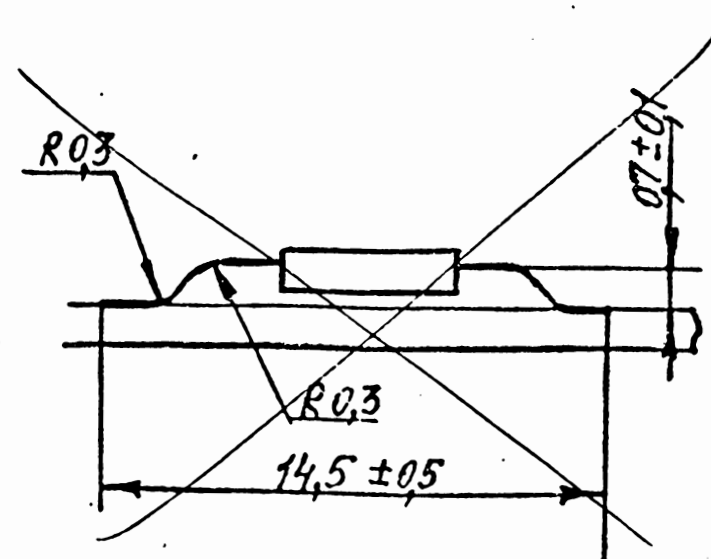

- \* Размеры для справок.
- Установку элементов производить по ОСТ 4.010.030-81. Шаг координатной сетки 1,25 мм. Элементы установить:
- поз.20, 21, 23, 24, 25 по варианту 1а, остальные по чертежу.
- Высота выступающих концов выводов 0,5...1,5 мм.
- деталь поз.5 ставить на клей-настилку У-9М ОСТ 92-0949-74.
- Притой пос-61 ГОСТ 21931-76.
- После проверки и настройки плату покрыть лаком УР-231.42 ТУ 6-21-14-90 в 3 слоя, кроме выходных лепестков поз.10, втулки поз.5 и индикаторов поз.15, 16, 17, 18.
- Схемные обозначения элементов показаны условно.
- Лепестки поз.10 осадить по ОСТ 92-8532-74.
- Порядковый номер, дату изготовления маркировать эмалью МР-115, черная по ОСТ 92-1536-89 на свободном поле платы. Шрифт 3 по ГОСТ 010.007.
- \*\* Размеры обеспечиваются инструментом.
- Остальные технические требования по ОСТ 4.ГО.070.015.

13	502-15-85937	18.12.85
12	502-15-660	14.12.85
11	502-15-640	14.12.85
10	502-15-634	14.12.85
9	502-15-624	14.12.85
8	502-15-614	14.12.85
7	502-15-604	14.12.85
6	502-15-594	14.12.85
5	502-15-584	14.12.85
4	502-15-574	14.12.85
3	502-15-564	14.12.85
2	502-15-554	14.12.85
1	502-15-544	14.12.85

36260-140-00 СБ

Плата А2  
Сборочный чертеж

Лист	Масса	Лист
1	2.1	1