


~~Формовка^③ и установка элементов:~~

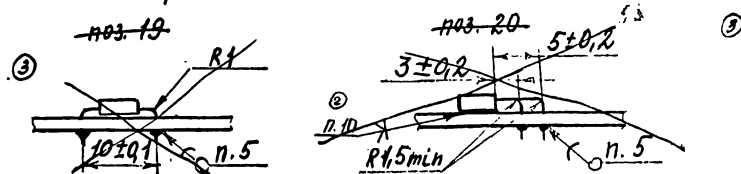

1. Размеры для справок.
2. Технические требования к электромонтажу по ОСТ 92-1042-82.
3. Формовку выводов элементов производить по ОСТ 92-9388-80:
поз. 7, 8, 9 - вариант 1.100;
поз. 10, 11, 12 - вариант 1.125].
- ~~статальные - по чертежу.~~
4. Установку элементов поз. ~~7, 8, 9, 11, 12~~ производить по ОСТ 92-9389-80, вариант 2]. ~~стальные по чертежу.~~
5. Припой ПОС-61 ГОСТ 21930-76.
6. Высота выступающих концов выводов элементов 0,5... 1,5 мм.
7. После проверки плату покрыть лаком УР-231 в 3 слоя по ОСТ 92-1468-90 кроме индикаторов поз. 15, 16, 17 и входных лепестков.
8. Маркировать заводской номер платы эмалью МКЭ черной по ОСТ 92-1586-89 на свободном месте.
Шрифт по-3 ГОСТ 2930-62.
9. Позиционные обозначения элементов и лепестков показаны условно.
- ~~10. Транзисторы поз. 20 устанавливать на клей-массу У-9М по ОСТ 92-0949-74.~~
10. Элементы поз. 4 крепить клей-массой У-9М по ОСТ 92-0949-74.

4	802-15-276	18	10-75
3	802-15-252	6	14079
2	802-15-235	1	17-98
1	802-15-193	1	56-56
изм. Мис	Н. ДОКУМ.	Проб.	1474
Розр. об.	23608	В. 1474	1513
Проб.	1474 рин		
Т. контр.	Ш. Мухоб.	11	2308
1474 КБ	14608		
Н. контр.	3404 ун		02
Утб.	561 К 08		339

ЦВНЯ. 467845. 027СБ

План АЗ

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
01	802	2:1
Лист	Листов 1	

ФОРМАТ А2